

Service-Information

Faustsattel OPEL / DAEWOO - Korrekte Einbaulage des Kolbens

Info-Nummer:

080.021

Von:

APPM / TF

Datum:

19.05.2011

Information für:

- Alle
- Continental Konzern
- Continental Automotive (BU, CV & AM)
- ATE Bremscenter
- Markengebundene Werkstatt
- Freie Werkstatt
- Großhändler

Art der Information:

- Montageanleitung
- Montagehinweis
- Betriebsanleitung
- Warn-/Sicherheitshinweis
- Reparaturanleitung
- Arbeitsanweisung
- Allgemeiner Hinweis

Die Kolben der Bremsättel 24.3521-1701.5 und 24.3521-1702.5 sind aus fertigungstechnischen Gründen nicht immer in der, für den Einbau korrekten Position (Bild 1).

Mithilfe des Bremsenspezialwerkzeuges: 03.9314-5700.3 - Kolbendrehzange (Bild 2) ist der Kolben, vor Einbau des Sattels, in folgende bildlich dargestellte Position zu drehen (Bild 3).

Die zugehörigen Fahrzeugverwendungen sind auf Seite 2 Tabellarisch dargestellt.

Bild 1



Bild 2

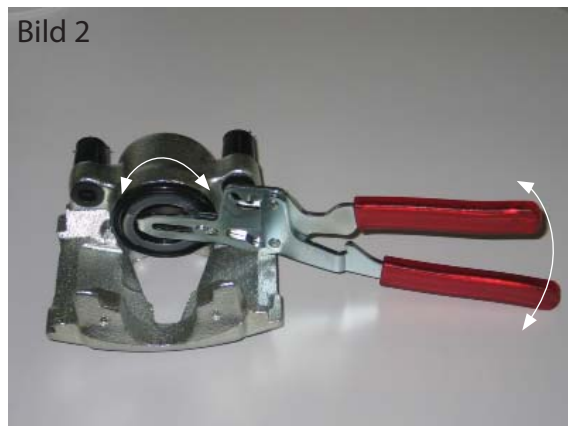


Bild 3



Service-Information

SI Nr.: 080.021

Fahrzeugverwendungen

| Fahrzeug | Baujahr | KW | PS | ccm |
|--|---------------|----|-----|------|
| DAEWOO - NEXIA Stufenheck (KLETN) - 1.5 16V | 10.97-09.99 * | 55 | 75 | 1498 |
| DAEWOO - NEXIA Stufenheck (KLETN) - 1.5 16V | 02.95-06.99 * | 66 | 90 | 1498 |
| DAEWOO - NEXIA Stufenheck (KLETN) - 1.5 16V | 02.95-09.99 * | 66 | 90 | 1796 |
| DAEWOO - NEXIA Stufenheck (KLETN) - 1.5 16V | 02.95-06.99 * | 70 | 95 | 1796 |
| DAEWOO - NEXIA Stufenheck (KLETN) - 1.5 16V | 02.95-06.99 * | 77 | 105 | 1998 |
| DAEWOO - NEXIA Stufenheck (KLETN) - 1.5 16V | 02.95-08.97 * | 66 | 90 | 1498 |
| DAEWOO - NEXIA Stufenheck (KLETN) - 1.5 16V | 02.95-08.97 * | 66 | 90 | 1498 |
| OPEL - ASCONA C CC (84_, 89_) - 2.0 i GT | 03.87-08.88 | 95 | 130 | 1998 |
| OPEL - ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) - 2.0 i GT | 03.87-08.88 | 95 | 130 | 1998 |
| OPEL - ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) - 1.4 Si | 03.92-01.98 * | 60 | 82 | 1389 |
| * Einschränkung: Bis Bj. 06/1999 | | | | |